

**ASA de la Dyonne et du Plumion**  
**Entretien et aménagement du Plumion**  
**Travaux 2017**



Cépée ayant déjà fait l'objet d'une intervention mais qui a tendance à basculer dans le lit. A scalper à ras.



Végétation chutée dans le lit de la rivière qu'il faudra extraire.



Présence de sujets morts implantés en haut de berge risquant de basculer dans le lit. A couper.



Présence de cépées de buissonnants à reprendre pour éviter chute ou déchirement.



Cépée d'arborescents initialement implantée en haut de berge ayant glissé en pied de berge et pouvant prochainement être source d'encombre. A recouper

**ASA de la Dyonne et du Plumion  
Entretien et aménagement du Plumion  
Travaux 2017**



Observation de sillons d'écoulement dans le bed rock. Réalisation d'une recharge en matériaux afin de reconstituer un substrat et limiter l'encaissement.



Secteur homogène avec très peu d'écoulement. Apport de matériaux afin de diversifier le substrat (et les écoulements).

**ASA de la Dyonne et du Plumion  
Entretien et aménagement du ruisseau d'Elicourt  
Travaux 2017**



Observation d'une végétation arbustive recouvrant fortement le lit du ruisseau, limitant par conséquent les écoulements. Réalisation d'un aspect voûte dans la végétation située sur chaque rive.



Végétation arborescente développée et présente sur un secteur homogène colmaté. Intervention de coupe afin de dégager le lit et réalisation de peignes afin de diversifier les écoulements et permettre de décolmater le fond du lit.



Secteur décapé en cours d'érosion. Création d'une fosse et encaissement du lit (berge abrupte sur 4m en rive gauche). Talutage de la berge avec dépôt des matériaux dans le lit afin de rehausser le niveau et réalisation d'une recharge homogène en matériaux afin de reconstituer un substrat, l'objectif étant de limiter le phénomène d'érosion.