

**ASA de la Vallée de la Loire  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Tranche 2017**



Végétation arborescente présente uniquement sur un côté : réalisation d'une coupe en rideau sur la berge végétalisée et avec un passage en fond de lit pour maintenir une végétation sur la berge mais libérer la section d'écoulement



Secteur de traversée de bois et bosquets : présence de végétation ayant tendance à se développer dans le lit ou ayant chuté et créant des encombres à l'écoulement. Intervention manuelle de désencombrement du lit à effectuer.



**ASA de la Vallée de la Loire  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Tranche 2017**



Végétation bordant le lit du bras de Vaux champagne présentant des sujets de haut jet parmi la végétation buissonnante. Maintien des sujets de frênes et aulnes et intervention mécanique afin d'entretenir en haie basse 3 fasces la végétation buissonnante.



Présence de plusieurs saules fortement développés en bordure de rivière qu'il serait nécessaire de remettre en têtard pour éviter tout risque de chute ou d'éclatement lors de vent ou de neige.

## ASA de la Vallée de la Loire Travaux d'entretien et d'aménagement Tranche 2017



Constat à l'hiver : observation d'érosion des berges importante. Présence de berges abruptes avec un lit encaissé



Berge glissée dans le lit du cours d'eau créant un gêne à la circulation des eaux. Réduction de la section d'écoulement



Intervention de talutage des berges, mise en place des matériaux issus du talutage dans le lit avec apport de matériaux terreux et apport de matériaux de granulométrie variée afin de reconstituer le fond du lit (couche armure).  
⇒ Rehausse du fond du lit, réduction de la pente et donc du phénomène d'érosion et d'encaissement du lit.

